

Fill&Finish Light

Подготовка к работе

Чтобы открыть упаковку, надрежьте защитную пломбу или удалите защитное кольцо. Откройте крышку.

Перед применением перемешайте шпатлёвку до однородной консистенции.

При необходимости шпатлёвку допускается разбавлять водой: вливайте воду небольшими порциями (не более 50 мл/л), перемешайте. Избегайте излишнего разбавления шпатлёвки, потому что это может привести к повышенной усадке и снижению адгезии.

Выравнивание поверхностей

Температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 13° С. Поверхность под шпатлевание должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и отслоений. Значительные перепады (2-6мм) рекомендуется предварительно выровнять шпатлевками Dano JET. Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания рекомендуется обработать грунтом DANO. При использовании по ГКЛ предварительное грунтование не требуется.

Сплошное шпатлевание поверхности:

- Нанесите слой шпатлёвки на основание и разгладьте шпателем.
- Каждый последующий слой шпатлёвки наносится после полного высыхания предыдущего слоя.
- Рекомендуется ошкуривать шпатлёвку ручным способом, используя наждачную бумагу не крупнее P320.
- Полученную поверхность рекомендуется обработать грунтом DANO.
- После полного высыхания грунтовочного слоя можно приступать к последующим этапам отделки, такие как окраска, оклейка обоями и др.

Отделка швов ГКЛ

- Наносим узким шпателем шпатлёвку на стык.
- Прикладываем ленту и слегка, без нажима, фиксируем ленту шпателем. Для лучшего результата рекомендуем использовать бумажные ленты SHEETROCK®.
- Разгоняем шпатлёвку под лентой от середины к краям. Тем самым мы клеим ленту, удаляем излишки клеевого слоя из-под неё и выравниваем поверхность.
- Ждем полного высыхания шпатлёвки.
- Далее берем более широкий шпатель и наносим слой поверх ленты. Этот слой должен быть шире предыдущего на 5-10 см с каждой стороны.
- После полного высыхания слоя мы можем приступить к сплошному выравниванию поверхности в плоскость.

* УК — *утоненная кромка*

Обработка внешних и внутренних углов:

- Заранее готовим отрезок уголка или ленты необходимого размера. Для идеального результата рекомендуем использовать профессиональные уголки SHEETROCK®.
- Наносим клеевой слой шпатлёвки на основание с двух сторон угла узким шпателем.
- Фиксируем уголок или ленту на поверхности.
- Разгоняем шпатлёвку под лентой от середины к краям. Тем самым мы клеим ленту, удаляем излишки клеевого слоя из-под неё и выравниваем поверхность.
- Ждем полного высыхания шпатлевки.
- Наносим слой поверх уголка или ленты, используя шпатель шириной 25-30 см.
- После высыхания слоя приступаем к сплошному шпатлеванию поверхности.

Предупреждение

Беречь от детей.